



## Dossier technique accompagnant la demande de dérogation de déplacement du nid de cigognes blanches (*Ciconia ciconia*) situé sur le réseau moyenne tension 20kV à Sainte Marie de Gosse dans les Landes(40)



Figure 1 : Emplacement du nid

## **SOMMAIRE**

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Préambule</b>  | <b>1</b> |
| <b>2. Contexte</b>   | <b>1</b> |
| 2.1. La cigogne blanche en Aquitaine   | 3        |
| 2.2. La cigogne blanche dans la vallée de l'Adour  | 3        |
| 2.3. Actions déjà menées ailleurs et retour d'expérience   | 4        |
| <b>3. Actions et préconisations pour le déplacement du nid situé sur le support alimentant le départ 20kv ST Marie de GUICHE</b> | <b>5</b> |
| 3.1. Déroulement des actions à réaliser en 2021  | 5        |
| 3.2. Préconisations à respecter pour le bon déroulement de l'opération   | 6        |
| <b>4. Calendrier prévisionnel</b>  | <b>6</b> |
| <b>5. Conclusion</b>   | <b>7</b> |

## 1. PREAMBULE

ENEDIS est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité qui développe, exploite et modernise le réseau électrique. ENEDIS réalise les raccordements, le dépannage, le relevé des compteurs et toutes autres interventions techniques.

En France, la distribution d'électricité est un service public qui relève des compétences des collectivités locales. Celles-ci sont propriétaires du réseau de distribution, mais elles en confient la gestion à ENEDIS, dans le cadre d'une délégation de service public. Par cette délégation, ENEDIS remplit les missions de service public liées à la distribution de l'électricité.

## 2. CONTEXTE

En 2020, un couple de cigognes blanches a construit son nid sur le réseau moyenne tension 20KV du départ Ste Marie du poste source de GUICHE situé dans les Landes (coordonnées géographiques du support : 43.530061, -1.225383). Ce départ moyenne tension alimente en électricité environ 1 154 clients.

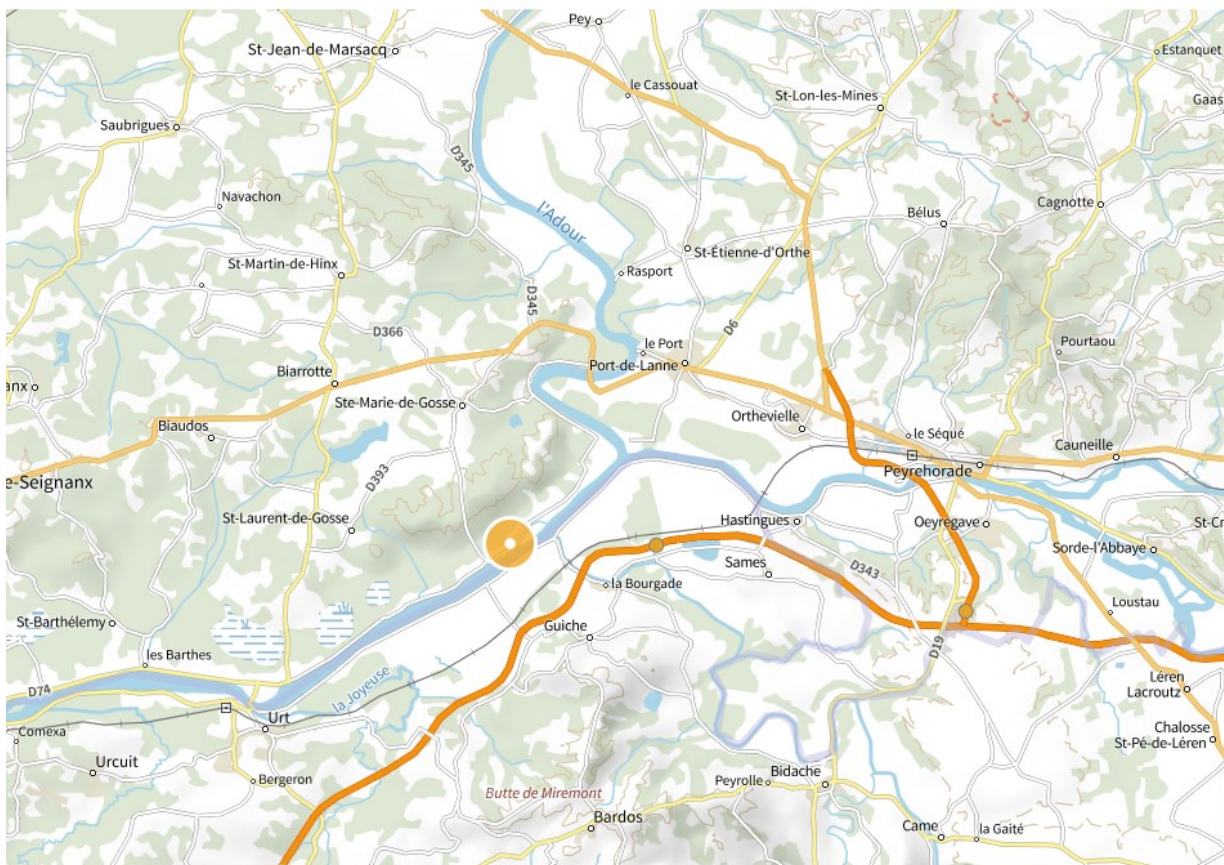


Figure 2 : Localisation de la commune de Ste Marie de Gosse (source : Géoportail)





**Figure 3 : Localisation et vue aérienne du support électrique (source Géoportail)**

Le couple de cigognes a installé son nid au niveau du support alimentant le départ 20kv Ste Marie de GUICHE (voir photo ci-après). En plus du risque élevé d'électrocution pour le couple, les branches d'arbre constituant le nid entrent en contact avec les conducteurs sous tension 20 000 Volts et créent des courts-circuits entraînant de multiples coupures de courant sur le territoire, et impactant ainsi plus de 1 154 clients.


Afin de protéger les installations et de maintenir la qualité de fourniture d'électricité, le déplacement de ce nid est nécessaire. L'objet de ce dossier est donc de proposer une solution adaptée au déplacement du nid et à la protection de l'espèce qui actuellement est en danger.

## 2.1. La cigogne blanche en Aquitaine

En Aquitaine, le premier couple nicheur de cigognes blanches a niché au Teich (Gironde) en 1976. Actuellement, deux noyaux bien distincts sont présents dans la région :

- Au Nord, la cigogne blanche est présente dans les basses vallées de la Garonne et de la Dordogne, les marais de l'estuaire de la Gironde et la réserve du Teich ;
- Au Sud, elle se rencontre dans la vallée de l'Adour.

En 2015, 498 couples ont mené 1 188 jeunes à l'envol (source : T. ROI).

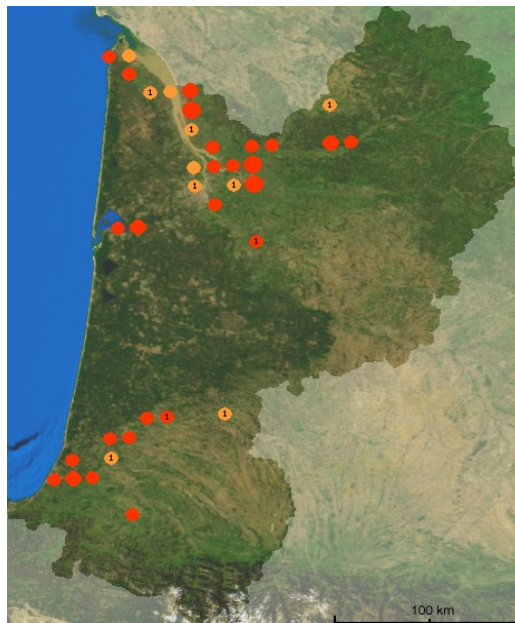

Répartition de la nidification de la Cigogne blanche en Aquitaine en 2016

## 2.2. La cigogne blanche dans la vallée de l'Adour

Les premiers couples de cigognes blanches se sont installés dans la vallée de l'Adour au début des années 1990 (4 couples en 1991). Depuis, l'augmentation du nombre de couples y est régulière et en 2015, 219 couples y ont été comptabilisés (202 couples dans les Landes et 17 dans les Pyrénées-Atlantiques), pour 527 jeunes à l'envol (*com. pers.* T. ROI). Dans les Barthes, l'écrevisse de Louisiane (*Procambarus clarkii*), principale proie de la cigogne, y est abondante. Cela permet à l'espèce de trouver la ressource alimentaire nécessaire à l'élevage des jeunes.

Certaines cigognes ont choisi comme sites de nidification des supports artificiels tels que les pylônes électriques. La taille importante des nids et des oiseaux présente des risques pour le réseau et pour l'espèce :

- mort des individus par électrocution,

- dégradation de la qualité de fourniture de courant, court-circuit, sûreté de fonctionnement du système électrique en raison des branches, des fientes, ou encore des pelotes de réjections qui peuvent tomber sur les câbles électriques.

### ***2.3. Actions déjà menées ailleurs et retour d'expérience***

En Charente-Maritime, noyau de la population atlantique, la problématique des cigognes blanches nichant sur les pylônes électriques est connue depuis les années 1990. Afin d'apporter des solutions à cette problématique, RTE, en partenariat avec la LPO, a réalisé depuis les années 2000 diverses actions :

- *implantation de plateformes de substitution à proximité des pylônes occupés,*
- *mise en place de dispositifs dissuasifs (pics, fils tendus le long des cornières, anémomètres),*
- *intervention sur les branches les plus dangereuses des nids installés sur les pylônes lors d'opération de baguage,*
- *déplacement de nids de quelques mètres par la pose de corbeilles de nidification sur les bras ou poutre de pylônes occupés.*

Ressortent de ces campagnes les points suivants (source : LPO France) :

- *les systèmes de fixation des pics dissuasifs ne sont pas adaptés aux cornières les plus larges,*
- *en cas de déplacement d'un nid sur un nouvel emplacement (caillebotis ou corbeille), un dispositif doit garantir la tenue de l'ensemble (rebord, lien),*
- *la sécurisation du nid permet de le conserver jusqu'à l'année suivante et d'attirer les cigognes sur l'emplacement choisi,*
- *une corbeille avec des rebords hauts et une grande dimension apportent plus de sécurisation,*
- *la pose d'un anémomètre à l'ancien emplacement du nid augmente la réussite de l'opération de déplacement du nid.*

### 3. ACTIONS ET PRECONISATIONS POUR LE DEPLACEMENT DU NID SITUE SUR LE SUPPORT ALIMENTANT LE DEPART 20KV SIEST D'ARRIOSSE

Comme expliqué précédemment, les branches du nid provoquent des courts circuits responsables de coupures de courant sur le réseau électrique. Pour remédier à ce problème, il est donc indispensable de déplacer le nid. Pour cela, **il est impératif d'attendre la fin de la nidification avant d'agir**. L'envol des jeunes ayant lieu au cours de l'été, le déplacement du nid pourra se faire à partir de septembre. Une plateforme de substitution devra être installée à proximité du nid déplacé afin de proposer au couple un nouveau site de nidification pour 2022. ENEDIS propose de placer cette plateforme **éloignée des installations électriques afin d'éviter tout risque d'électrocution pour les oiseaux**. L'emplacement de la plateforme de substitution n'a pas encore été déterminé. Cette information sera communiquée à la DREAL pour confirmation.

#### *3.1. Déroulement des actions à réaliser en 2021*


- installation d'une plateforme pour offrir un nouveau lieu de nidification,
- mise hors tension et consignation de l'ouvrage 20 000 Volts,
- dépose du nid existant,
- installation d'un dispositif empêchant la formation de nids sur le support 20kV. (voir annexe 2).





## 5. CONCLUSION

Depuis 10 ans, la population de cigognes blanches augmente considérablement dans la vallée de l'Adour (cf. graphique 1) et nous risquons d'assister à un accroissement de cette problématique ces prochaines années. Il sera donc nécessaire de mener une réflexion plus approfondie concernant des aménagements préventifs à réaliser sur les pylônes électriques afin d'éviter la multiplication des demandes de dérogation auprès de la DREAL, pour déplacer des nids de cigognes blanches.

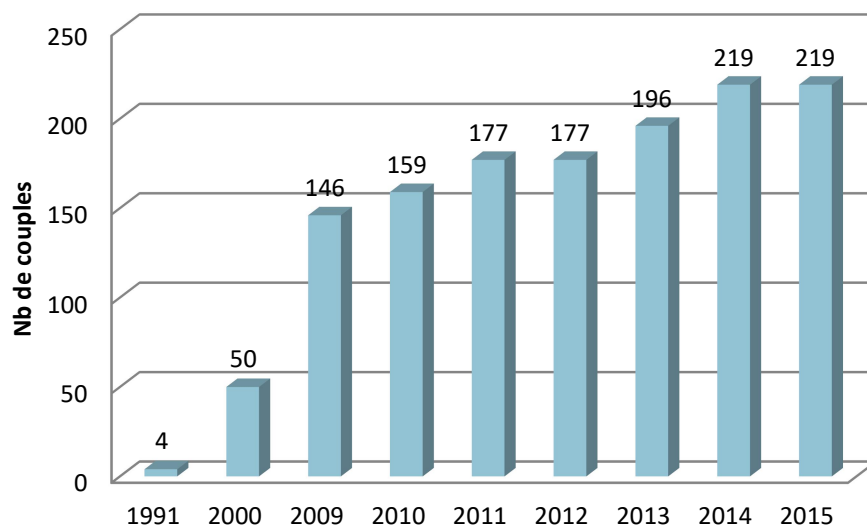


Graphique 1: Nombre de couples nicheurs de cigognes blanches dans la vallée de l'Adour




# ANNEXE 2

Dispositifs anti-nidification pouvant être installés sur le portique (source : FISOLA, [www.fisola.com](http://www.fisola.com))

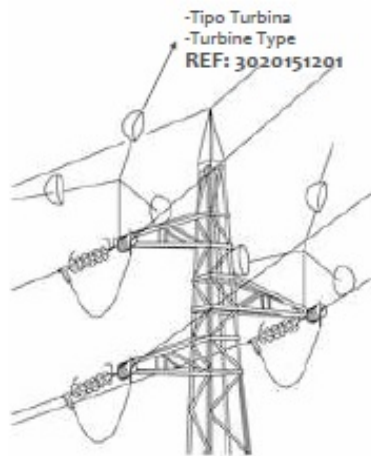

Anémomètre

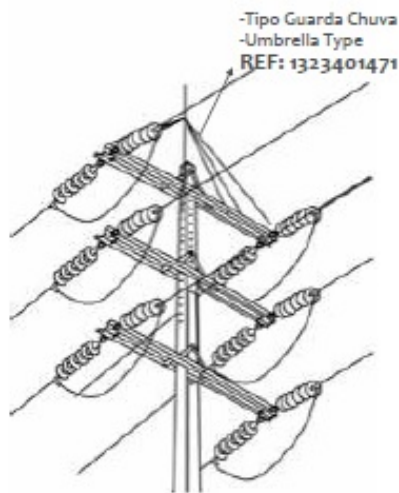

The purpose of anti nesting devices placement is to:

-Prevent small and big-sized birds nesting, being able to minimize the electrocution risc..

- Avoid debris acomulation in the insulators surface, which can cause chain outline, to minimize negative impacts on the service quality.

