

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS TEPF

Description de l'établissement

Nom : TEPF
Adresse(s) : RETIA - ZI Induslacq - RD 817
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 14/04/2025

Terrain répertorié en Secteur d'information sur les sols (SIS)

Identifiant : SSP42192600101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Commune(s) : MOUGUERRE (64407)

Description¹ : Le site de Mouguerre est une ancienne gare racleur située sur la commune de Mouguerre exploitée par TEPF (Total Exploration Production France). L'instruction du dossier de réhabilitation du site a été réalisée dans le cadre de la déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 14 octobre 2010.

Entre 1981 et 2008 TEPF acheminait sa production de pétrole via un pipeline depuis Lacq vers Tarnos. Les coordonnées du centre du site (exprimées en Lambert 93) sont X = 342 569 Y = 6 275 615. Une phase de nettoyage, d'inertage et d'isolation de la gare racleur a été menée en 2008 et 2009.

La plate-forme de l'ancienne gare racleur est référencée dans la base de données GUNEnv sous le n°0100289067.

L'emprise du site s'étend sur 0,27 ha. L'environnement proche du site est composé :

- au Nord : d'anciennes parcelles agricoles partiellement surélevées avec du sable puis la RD 312, quelques maisons d'habitation (à environ 230 m), des champs cultivés et enfin le fleuve Adour (à environ 700 m) ;
- à l'Ouest : un ruisseau qui borde le site, un terrain en friche puis le Centre de Fret et l'Adour ;
- au Sud : la voirie de desserte du centre de fret, une station de lavage pour poids lourds et la partie Sud-Est de la zone d'activité puis des maisons d'habitation (à environ 1 km) ;
- à l'Est : des parcelles en cours d'aménagement pour le prolongement de la zone d'activité, la RD 312 puis des terrains agricoles.

Un diagnostic environnemental du site a été réalisé en juillet 2010 et en mars 2012 dans le cadre de la déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers. Ce diagnostic a révélé principalement :

- La présence d'hydrocarbures totaux (HCT) dans les sols, avec des

concentrations variables : 190 mg/kg (MOUG01), 2 600 mg/kg (MOU-16) et 3 500 mg/kg (MOU-11).

– La présence d'une anomalie en cuivre (entre 23 et 25 mg/kg MS) et en zinc (entre 110 et 130 mg/kg MS) au droit des sondages MOUG01 et MOUG02.

Au regard de ce qui précède, des travaux de réhabilitation se sont déroulés du 19 juin au 21 juillet 2017.

L'analyse des risques résiduels, remise avec le mémoire de fin de travaux, conclut que l'état résiduel des terrains après travaux est compatible d'un point de vue sanitaire avec le scénario d'un usage de type industriel.

Sur la base du rapport de fin de travaux remis par l'exploitant le 05/10/2018 et la visite du site réalisée le 22 mai 2019, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 22/11/2019.

Lors de la visite de récolement, toutes les installations de surface ont été démantelées, dont les clôtures. Il n'y a plus de trace visible d'activité liée à l'exploitation du site par TEPF. Le terrain est laissé libre pour un usage industriel au sein du centre européen de frêt de Mouguerre.

La police des mines a été levée par l'arrêté préfectoral Mines/2019/09 du 17 décembre 2019.

Les documents suivants sont disponibles dans l'onglet « Information de l'administration concernant une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL) » :

- AP1 MINES
- AP2 MINES
- Mémoire de fin de travaux
- Rapport AP2

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 14/04/2025

Enjeux et environnement :

Commune(s) : MOUGUERRE (64407)

Description³ : Le site de Mouguerre est une ancienne gare racleur située sur la commune de Mouguerre exploitée par TEPF (Total Exploration Production France). L'instruction du dossier de réhabilitation du site a été réalisée dans le cadre de la déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers (Article 43 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006) déposée en préfecture le 14 octobre 2010.

Entre 1981 et 2008 TEPF acheminait sa production de pétrole via un pipeline depuis Lacq vers Tarnos. Les coordonnées du centre du site (exprimées en Lambert 93) sont X = 342 569 Y = 6 275 615. Une phase de nettoyage, d'inertage et d'isolation de la gare racleur a été menée en 2008 et 2009.

La plate-forme de l'ancienne gare racleur est référencée dans la base de données GUNEnv sous le n°0100289067.

L'emprise du site s'étend sur 0,27 ha. L'environnement proche du site est composé :

- au Nord : d'anciennes parcelles agricoles partiellement surélevées avec du sable puis la RD 312, quelques maisons d'habitation (à environ 230 m), des champs cultivés et enfin le fleuve Adour (à environ 700 m) ;
- à l'Ouest : un ruisseau qui borde le site, un terrain en friche puis le Centre de Fret et l'Adour ;
- au Sud : la voirie de desserte du centre de fret, une station de lavage pour poids lourds et la partie Sud-Est de la zone d'activité puis des maisons d'habitation (à environ 1 km) ;
- à l'Est : des parcelles en cours d'aménagement pour le prolongement de la zone d'activité, la RD 312 puis des terrains agricoles.

Un diagnostic environnemental du site a été réalisé en juillet 2010 et en mars 2012 dans le cadre de la déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers. Ce diagnostic a révélé principalement :

- La présence d'hydrocarbures totaux (HCT) dans les sols, avec des concentrations variables : 190 mg/kg (MOUG01), 2 600 mg/kg (MOU-16) et 3 500 mg/kg (MOU-11).
- La présence d'une anomalie en cuivre (entre 23 et 25 mg/kg MS) et en zinc (entre 110 et 130 mg/kg MS) au droit des sondages MOUG01 et MOUG02.

Au regard de ce qui précède, des travaux de réhabilitation se sont déroulés du 19 juin au 21 juillet 2017.

L'analyse des risques résiduels, remise avec le mémoire de fin de travaux, conclut que l'état résiduel des terrains après travaux est compatible d'un point de vue sanitaire avec le scénario d'un usage de type industriel.

Sur la base du rapport de fin de travaux remis par l'exploitant le 05/10/2018 et la visite du site réalisée le 22 mai 2019, la DREAL a établi le procès-verbal de récolement de fin de travaux le 22/11/2019.

Lors de la visite de récolement, toutes les installations de surface ont été démantelées, dont les clôtures. Il n'y a plus de trace visible d'activité liée à l'exploitation du site par TEPF. Le terrain est laissé libre pour un usage industriel au sein du centre européen de frêt de Mouguerre.

La police des mines a été levée par l'arrêté préfectoral Mines/2019/09 du 17 décembre 2019.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : AP1_11-ENV-06_20110627_Mouguerre

AP2_MINES-2019-09_20191217_Mouguerre

Memoire_Fin_Travaux_20180806_Mouguerre


Rapport_AP2_20191122_Mouguerre

Géolocalisation

Parcelles concernées par le Secteur d'information sur les sols (SIS)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
MOUGUERRE		BL	0101	00

Plans cartographiques :

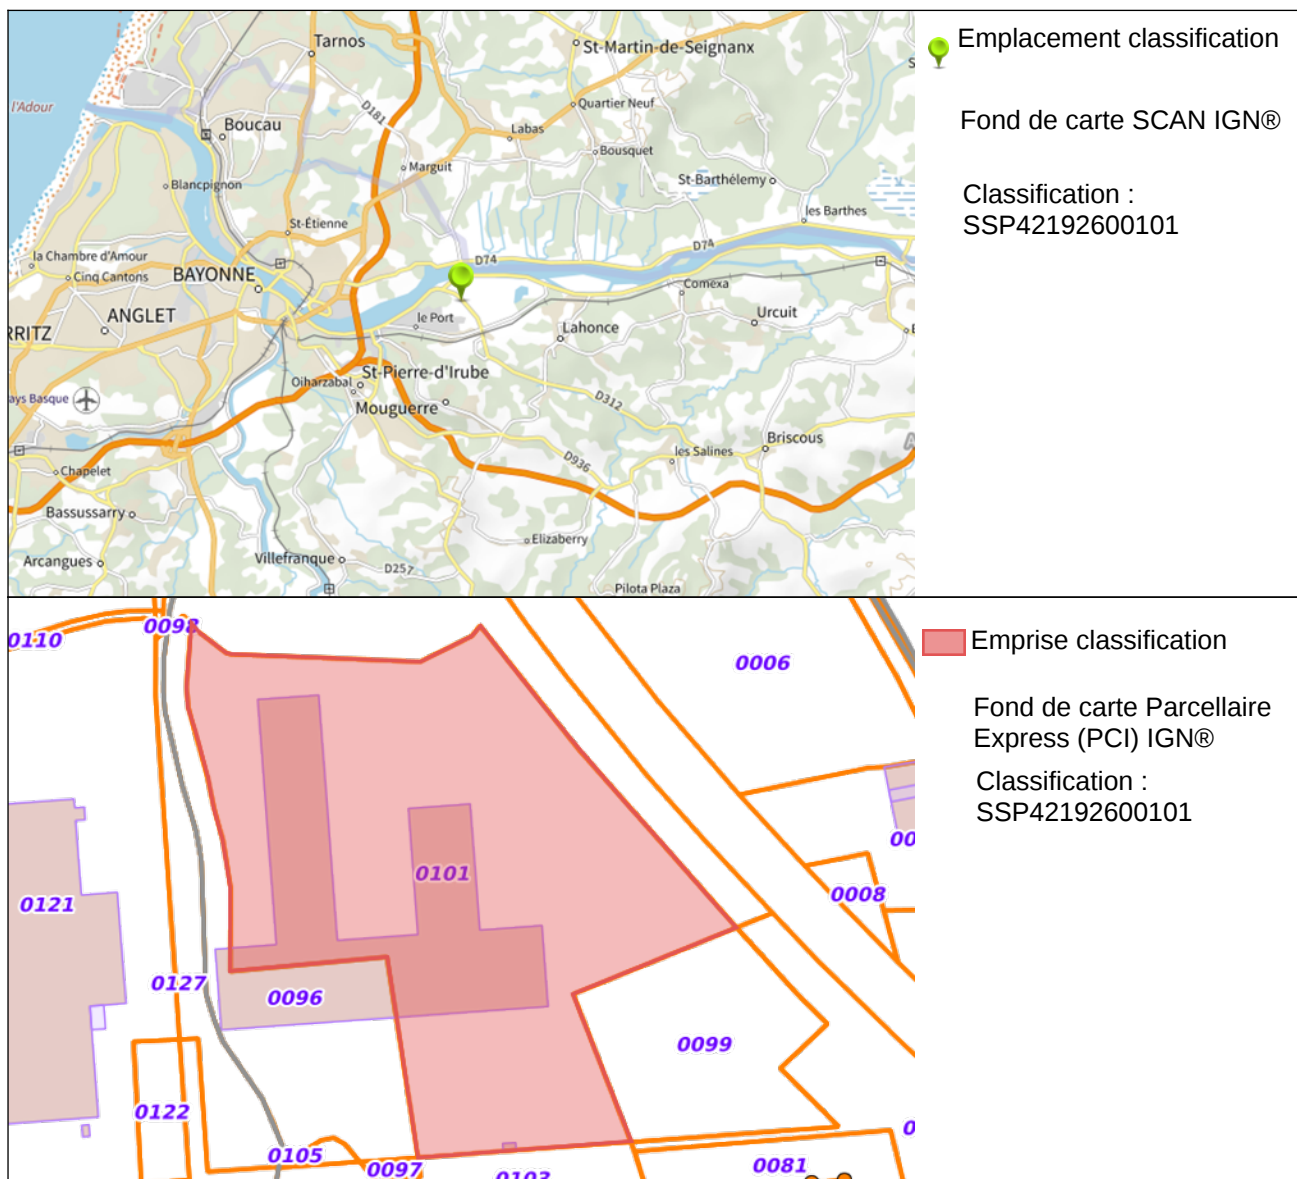

Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 342569.07839847694, Lat. : 6275615.2280912

Superficie estimée :

15885 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur GéoRisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.